



SLOVENSKÝ VÝROBCA



www.maslen.sk

**POKYNY K MONTÁŽI MODULÁRNYCH STREŠNÝCH KRYTÍN,
K ICH USKLADNENIU A PREPRAVE**



Obsah

Preprava krytín	1
Skladovanie krytín	3
Pokyny k montáži	4
Latovanie	5
Kontaktná vysokodifúzna fólia.....	7
Odvetrávací pás	8
Montáž lemovaní pod krytinu	9
Postup ukladania tabúľ	12
Delenie krytiny	13
Kotvenie krytiny	14
Montáž lemovaní na krytinu	15

Tento montážny návod slúži ako odporúčanie výrobcu pre pokladku krytín. Správnosť montáže môže byť ovplyvnená faktormi, ktoré sú pre nás ako výrobcu a predajcu krytiny a jej príslušenstva v danom momente neznáme. Z tohto dôvodu nezodpovedáme za prípravu podkladu a realizáciu pokladky strešnej krytiny zhotoviteľom, prípadne výberu krytiny v rozpore so všeobecnými odporúčaniami projektanta ako aj projektu samotného.



PREPRAVA KRYTÍN



obr. 1

správna manipulácia s plechmi

obr. 2

vykládka vysokozdvížným vozíkom

V prípade ručnej vykládky je nutné aby s jednotlivými plátmi krytiny manipuloval dostatočný počet osôb. Ak je to možné, krytinu vykladáme z auta vhodnou manipulačnou technikou (hydraulická ruka, vysokozdvížný vozík, žeriav).





obr. 3

krytinu dodávame na paletách

Krytiny spoločnosti MASLEN s.r.o. sú štandardne dodávané na drevenej palete príslušnej dĺžky.

Pri vykládke nesmie dôjsť k deformácii ani ku skrúteniu tabule. S tabuľami manipujte vo zvislej polohe.

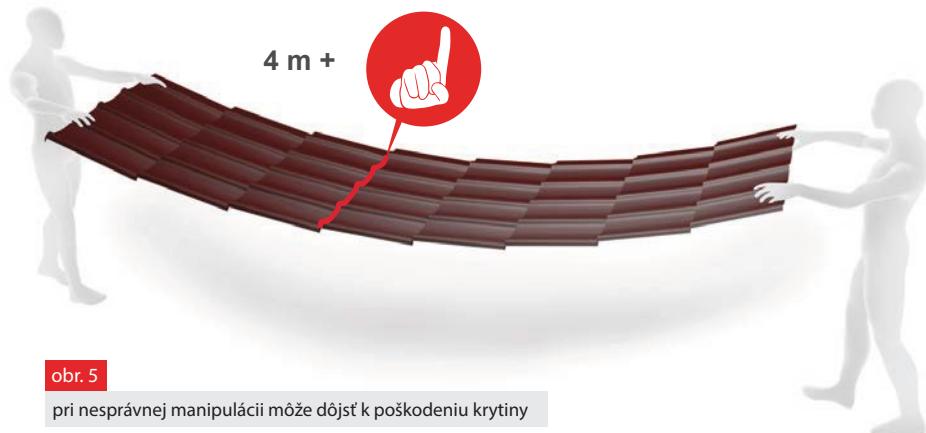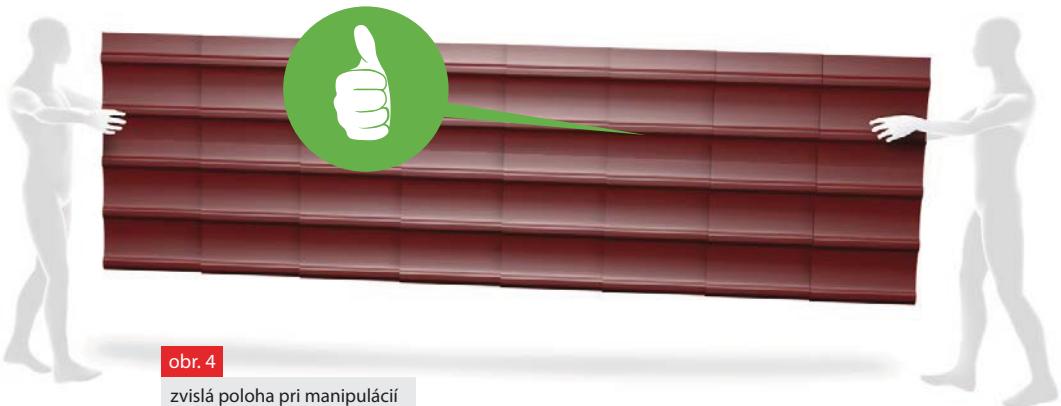



Pre jednoduchšiu manipuláciu odporúčame používať tabule menších dĺžok, hlavne ak na stavbe nie je dostatočný počet pracovníkov, ktorí zabezpečia vykládku krytiny priamo na strechu. Odporúčame tabule krytiny chytať v mieste prelisu z dôvodu, že v tomto mieste je plech najpevnejší. Pri manipulácii vo vodorovnej polohe môže dôjsť v jednotlivých profiloch k priečnej deformácii čo može spôsobiť okrem viditeľného poškodenia aj narušenie kvalitatívnych vlastností krytiny. Toto nebezpečenstvo vzniká najmä pri tabuliach väčších ako 4 m.



SKLADOVANIE KRYTÍN

Krytina sa nesmie skladovať na sebe viac ako 30 dní, pretože skondenzovaním vzdušnej vlhkosti môže dôjsť k tvorbe bielej korózie. V prípade dlhšieho skladovania je potrebné preložiť jednotlivé tabule drevěnými lištami a podložiť na jednej strane tak, aby mohol vytiečť vzniknutý kondenz.

V prípade nesprávneho skladovania krytiny nebude možné uznať reklamáciu týkajúcu sa kvality povrchovej úpravy !

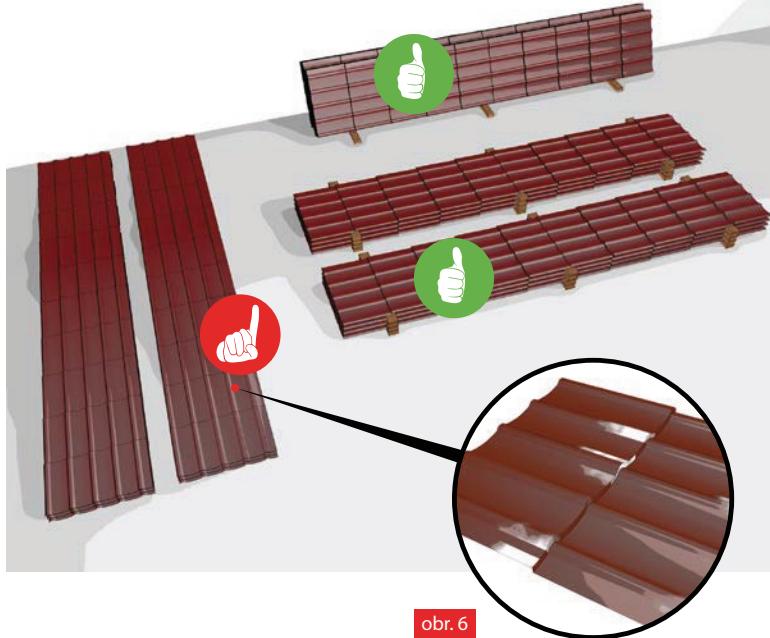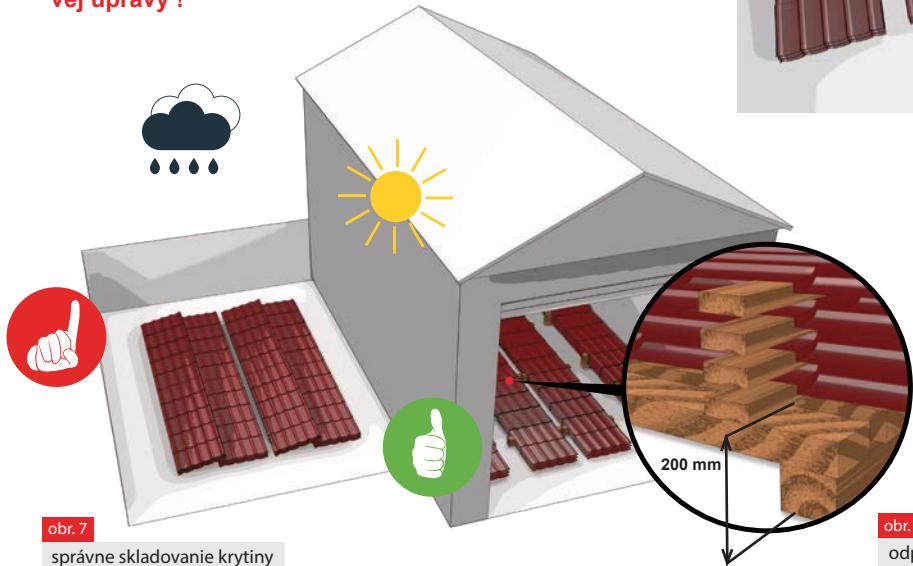

Materiál je potrebné skladovať v suchom a vtranom prostredí bez priameho slnka (možnosť zaparenia plechu) aspoň 200 mm od podlahy.

obr. 8
odporúčame skladovať krytinu aspoň 200 mm od podlahy




POKYNY K MONTÁŽI

obr. 9


strešná skladba

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. strešná krytina | 8. odkvapové lemovanie pod fóliu |
| 2. snehová zábrana | 9. kroka |
| 3. odkvapový žlab | 10. závetermá lišta |
| 4. kontralata | 11. laty |
| 5. vetraci hrebeň | 12. odvetrávací pás hrebeňa |
| 6. odkvapové lemovanie | 13. kontaktná vysokodifúzna fólia |
| 7. ochranná vetracia mriežka | 14. hrebenáč |

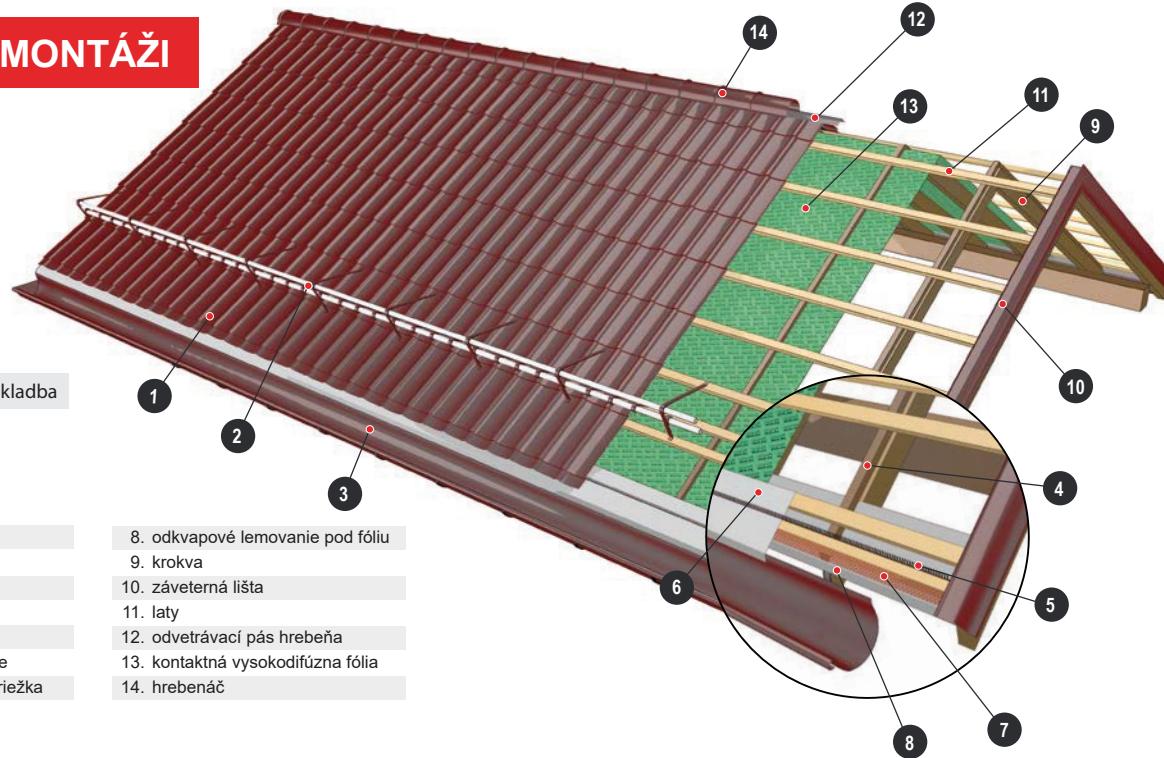

Príprava

Skôr ako začneme s latovaním a samotnou pokládkou krytiny je potrebné zvoliť správnu skladbu strešného plášťa. Je dôležité si uvedomiť, k čomu bude podkrovny priestor slúžiť v budúcnosti a tomu podriadiť správne riešenie. Ak bude podkrovie neobývané (nevykurované) a nezateplené, nie je treba riešiť zložitú strešnú skladbu. V prípade obývaného podkrovia je nutné použiť podstrešnej vysokodifúznej fólie. Priestor medzi fóliou a krytinou je potrebné dostatočne odvetrať, čo nám zabezpečia kontralaty a laty, prostredníctvom ktorých vznikne vzduchová medzera od odkvapovej hrany až po hrebeň strechy. Takto vzniknuté nasávacie otvory na odkvapovej hrane strechy zabezpečíme ochrannou vetracou mriežkou, ktorá slúži na zabranenie vniknutiu hmyzu, vtáctva, lístia a pod. do podstrešného priestoru.

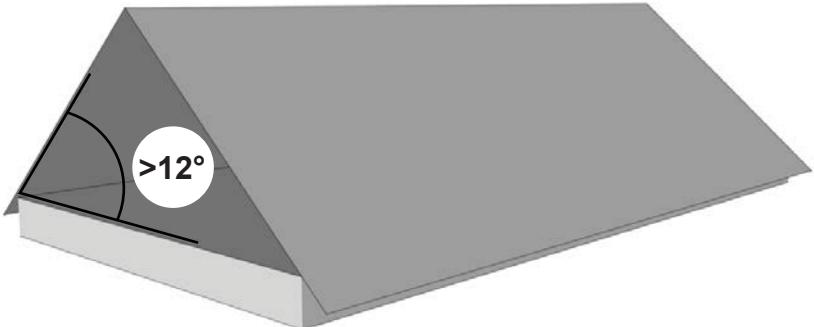


Latovanie

Pre použitie plechovej strešnej krytiny ŠKRIDPLECH, SYMETRA je nutné dodržať minimálny sklon strechy 12° a presný rozostup lát. Pri krytine GAPA je možné realizovať pokladku už od 10° .

obr. 10


strecha s minimálnym sklonom $>12^\circ$

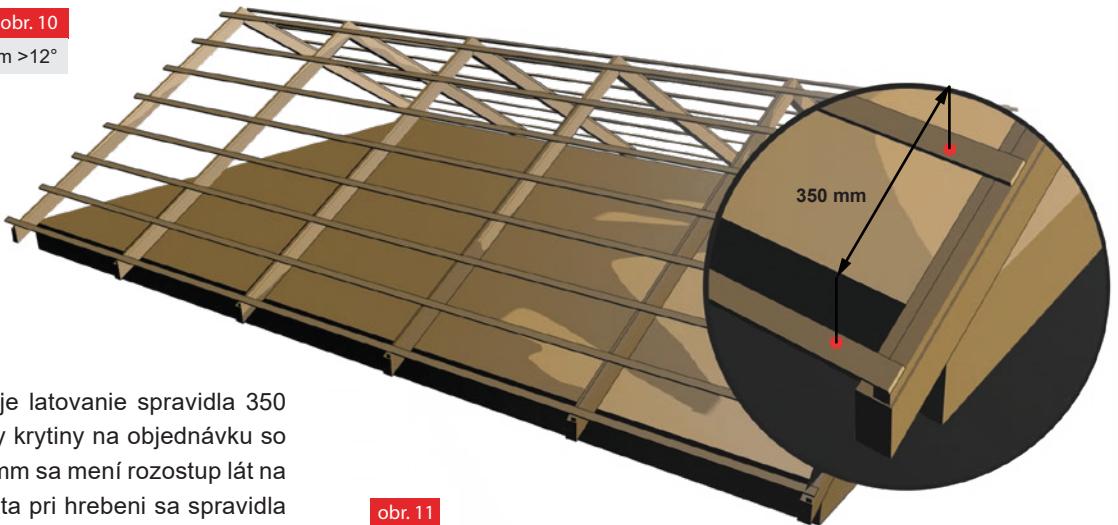

Pri štandardných krytinách je latovanie spravidla 350 mm osovo, v prípade výroby krytiny na objednávku so vzdialenosťou prelisov 400 mm sa mení rozostup lát na 400 mm osovo. Posledná lata pri hrebeni sa spravidla umiestňuje cca 30 – 50 mm od vrcholu krovu.

obr. 11

osové latovanie s rozostupmi 350 mm

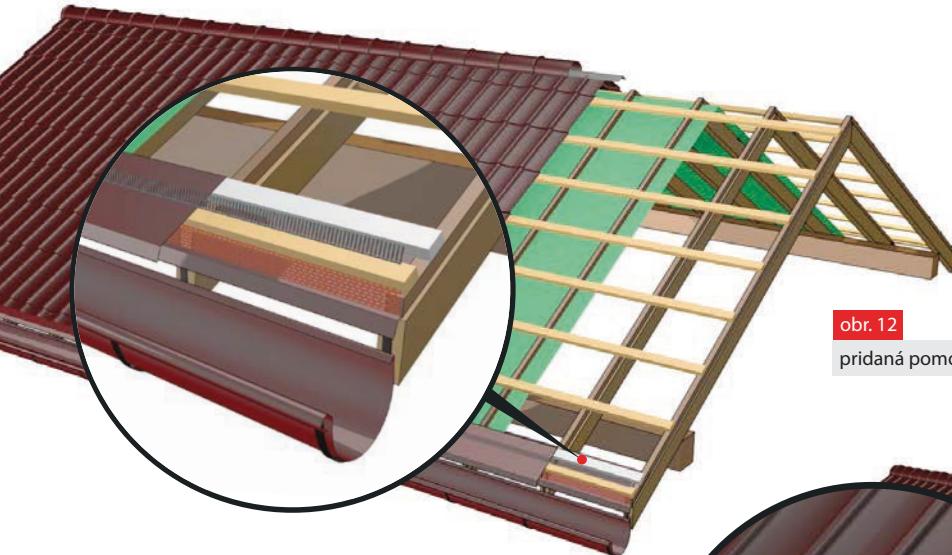


obr. 12

pridaná pomocná lata

K prvej late pridáme tzv. pomocnú latu pre lepšie uchytenie odkvapového lemovania. V prípade, že nepoužívame odkvapové lemovanie pod krytinu, odporúčame nabiť spodnú latu na kant.

Samotnú krytinu je potom nutné vypustiť od 1/3 do 1/2 odkvapového žľabu za okraj strechy a tým pádom aj rozostup medzi prvou a druhou latou skrátime o vypustenú vzdialenosť.

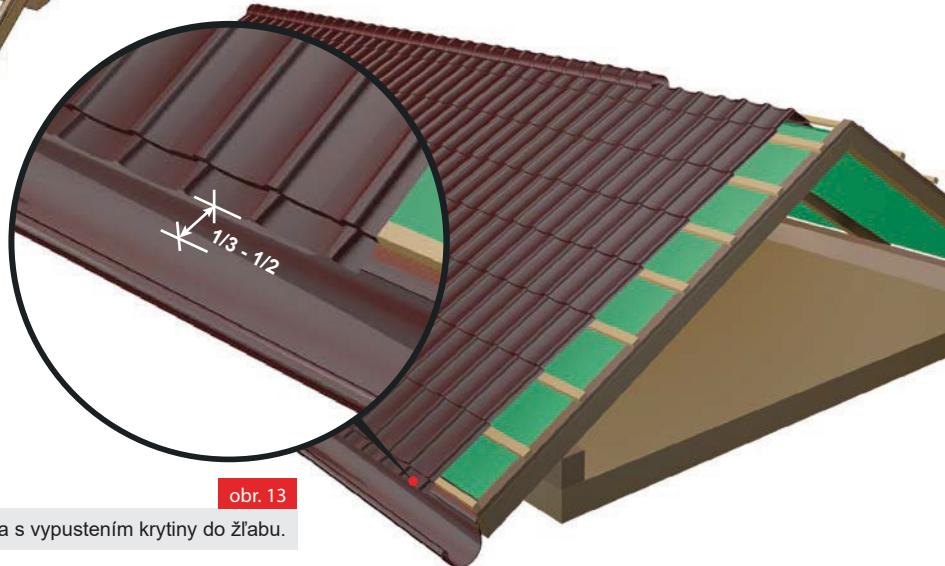


obr. 13

strecha bez odkvapoveho lemovania s vypustením krytiny do žľabu.


Tyčové snehové zábrany

od spoločnosti MASLEN s.r.o. podliehajú prispôsobenému latovaniu tak, aby bolo možné rozrážač snehu a ľadu, upevniť do laty a nie len do samotnej krytiny. V miestach kde sa snehové zábrany montujú je nutné pridať ešte jednu latu vo vzdialosti 200 mm osovo od spodnej laty.

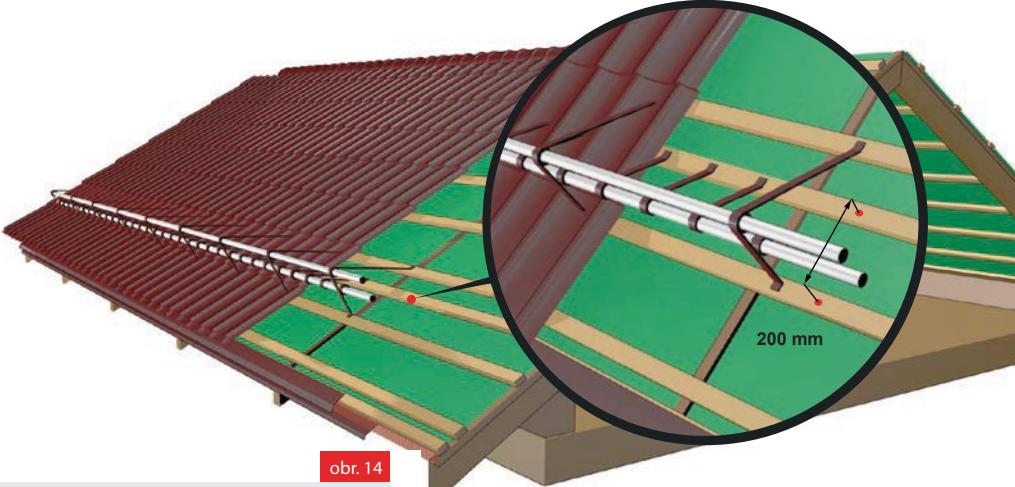

obr. 14

použitie snehových zábran s pridanou latou

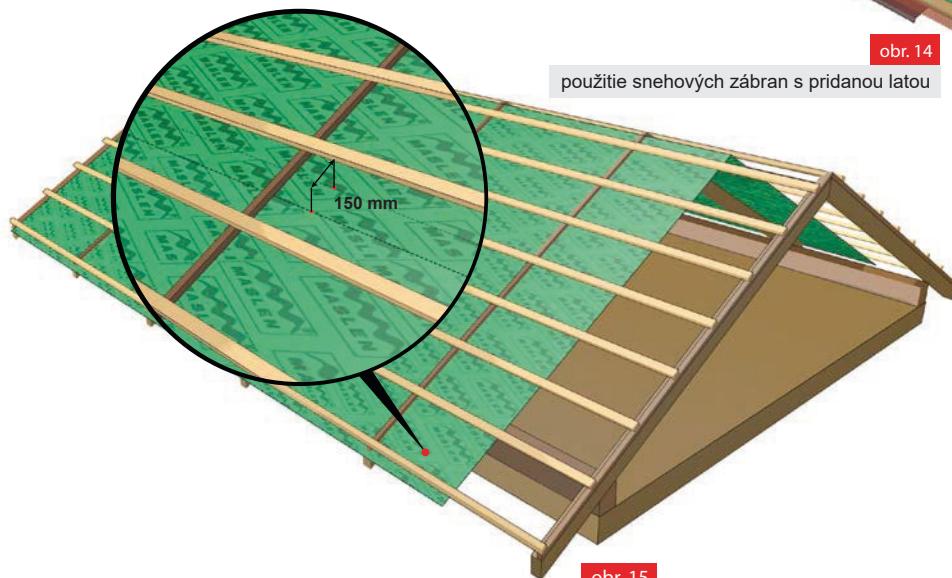

obr. 15


preloženie kontaktnej vysokodifúznej fólie 150 mm

Kontaktná vysokodifúzna fólia

slúži ako poistná hydroizolácia pre šikmé strechy, umožňuje prestup vodných párov z podkrovia a súčasne odvádzza vzniknutý kondenz z podstrešných priestorov. Aplikuje sa vodorovne na krokvy a prichytáva sa kontralatami, ktoré sa chytajú klincami v smere krokiev. Pod kontralaty odporúčame používať tesniacu pásku. Každý vrchný pás fólie je nutné položiť na predošlý s preložením minimálne 150 mm.


Odvetrávací pás hrebeňa


zaručuje dokonalé odvetranie priestoru medzi strešnou krytinou a hornými vrstvami strešného plášta. Stredová časť je z technickej textílie s dobrými difúznymi vlastnosťami. Textília je zošíta s profilovaným hliníkom čo umožňuje jeho tvarovanie podľa profilu krytiny a tým uľahčuje jeho aplikáciu. Zo spodnej strany pri hranách sú obojstranne lepivé butylové pásky, čo umožňuje vodotesné nalepenie na strešnú krytinu.

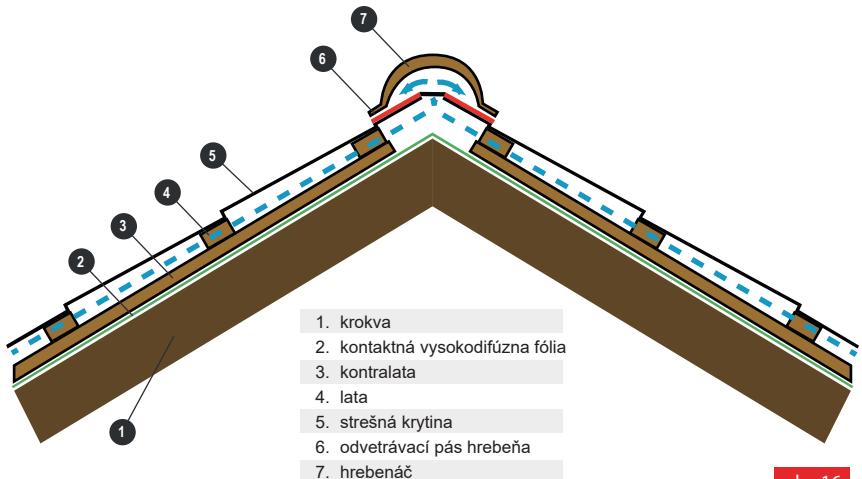

obr. 16


odvetrávací pás hrebeňa

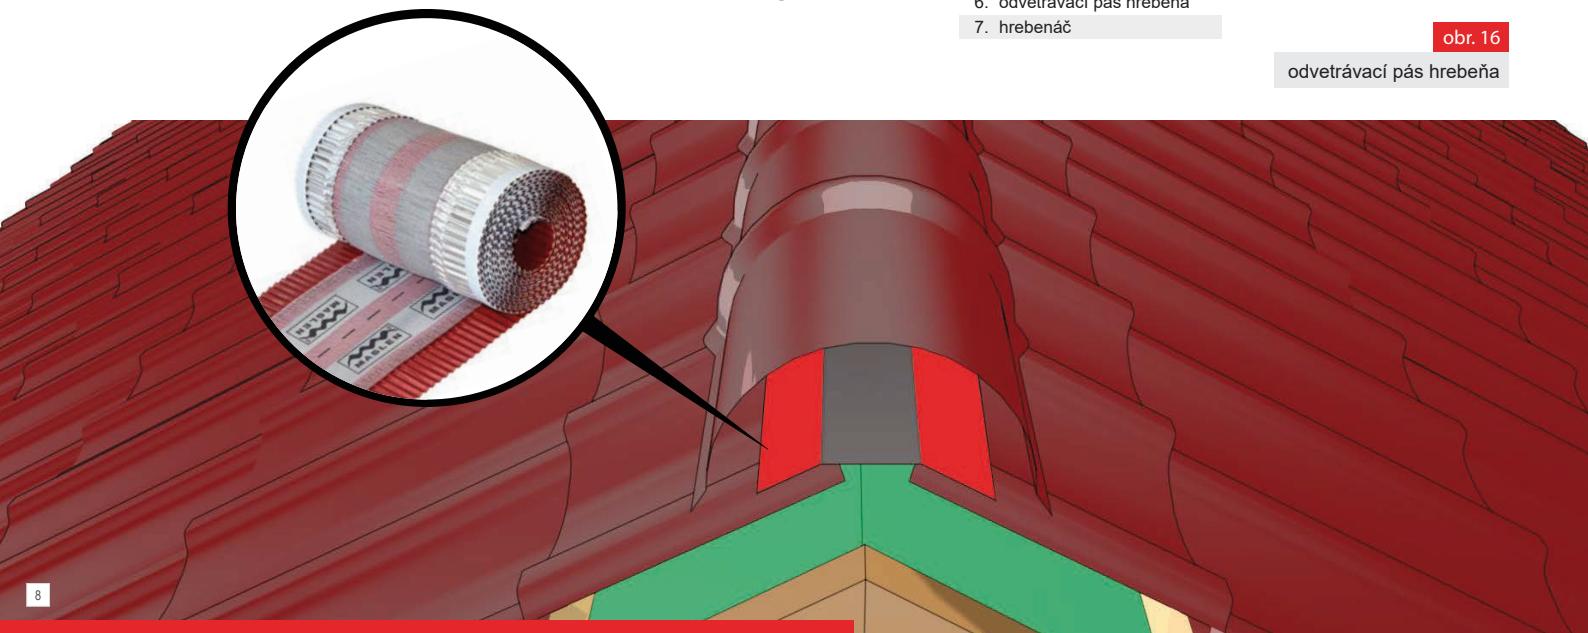

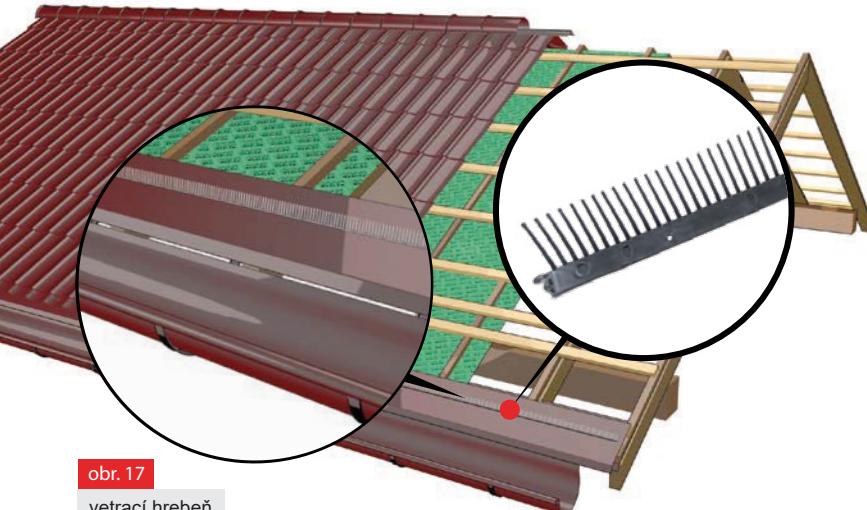

obr. 17

vetrací hrebeň

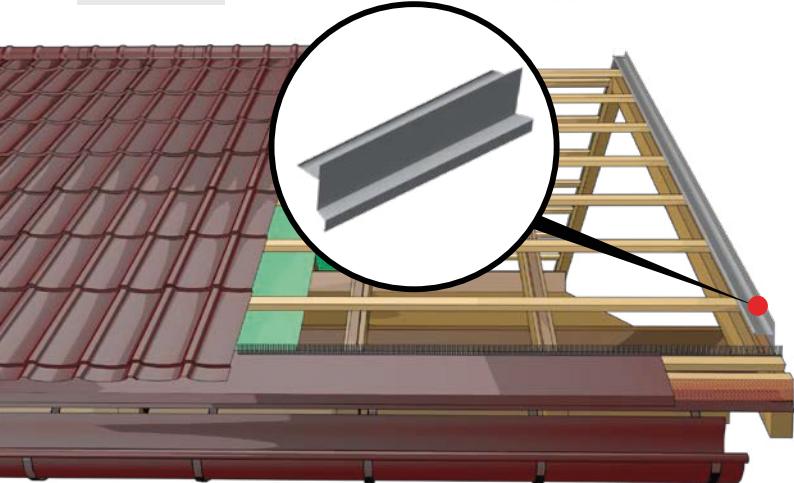

obr. 18

záveterná lišta pod krytinu

Vetrací hrebeň

zabráňuje vniknutiu vtáctva, hmyzu do priestoru strešného plášťa. Predáva sa v rozmere 50/1000 mm. Pripevňuje sa klincami po celej dĺžke odkvapovej hrany.

Montáž lemovaní pod krytinu


Pred samotnou montážou plátov strešnej krytiny je potrebné namontovať lemovania, ktoré sa kladú pod krytinu. Jedná sa najmä o záveterné lišty pod krytinu, bočné lemovania pod krytinu, odkvapové lemovania a úžľabie.

Záveterná lišta pod krytinu

sa používa na ukončenie strechy na stranách po spáde. Jej účelom je zabrániť podfúknutiu krytiny a zároveň zvádzza dažďovú vodu do žľabu. Prichytáva sa skrutkami 4,8 x 20 mm do štítovej dosky, poprípade (ak štítová doska absentuje) do latovania.

Odkvapové lemovanie pod fóliu

zabráňuje kvapkaniu kondenzu z podstrešnej fólie na spodnú časť krokiev, poprípade do oblasti podhládu. Pribíja sa klincami na krovku v mieste odkvapovej hrany tak, aby cez ňu presahovalo.

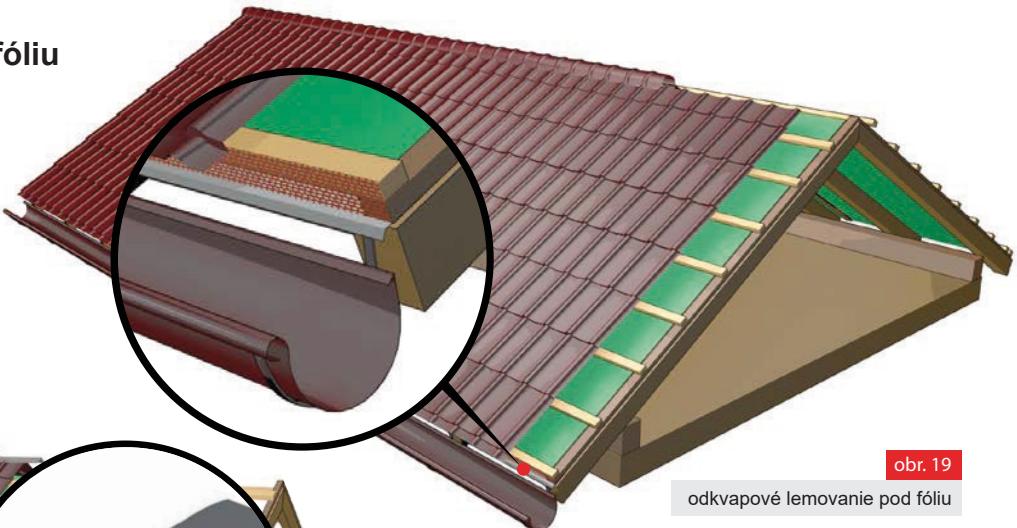

obr. 19

odkvapové lemovanie pod fóliu




obr. 20

odkvapové lemovanie pod krytinu


Odkvapové lemovanie pod krytinu

slúži na usmernenie stekajúcej vody z krytiny priamo do odkvapového žľabu. Kotví sa do prvej laty ktorá je spravidla zdvojená (viď obr.12).

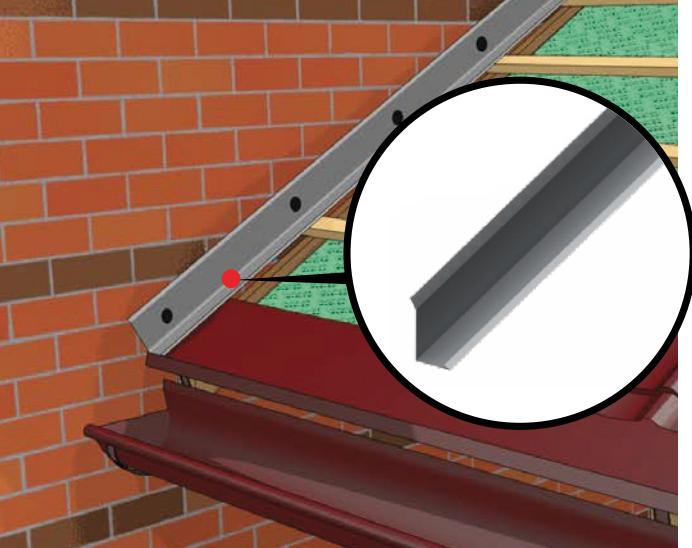

obr. 21

bočné lemovanie pod krytinu

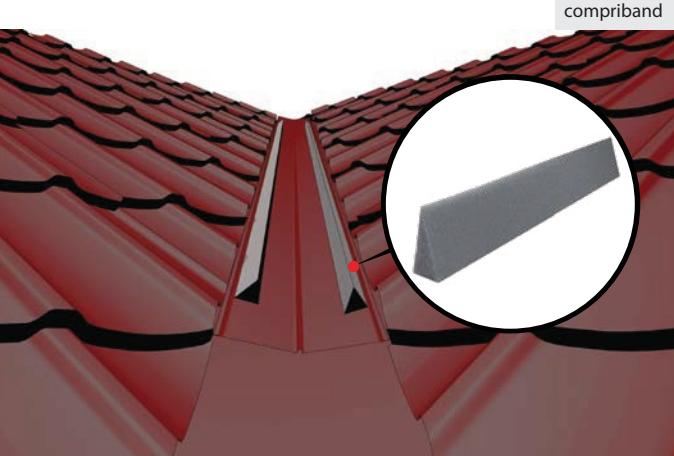


obr. 23

compriband

Bočné lemovanie pod krytinu

sa používa na stykoch strechy v spáde so zvislou stavebnou konštrukciou. Prichytáva sa kotviacimi skrutkami do steny a styk lemovky so stenou sa zatmelí.

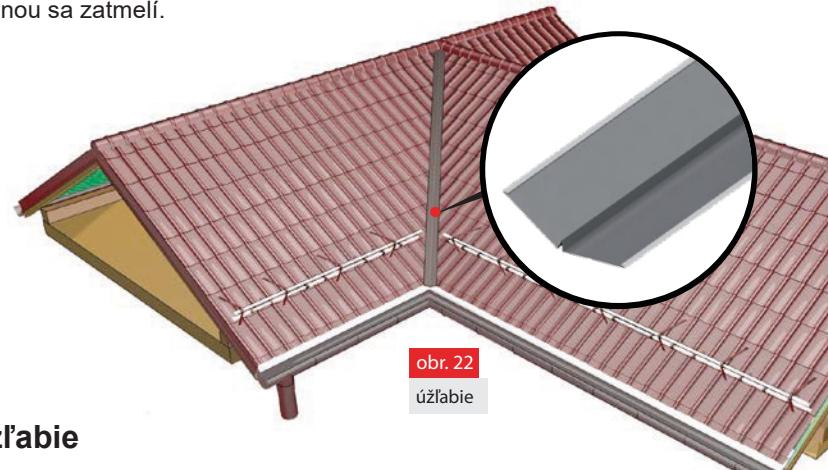

obr. 22

úžľabie

Úžľabie


slúži na odvedenie vody v úžľabí do odkvapového žľabu. Úžľabie býva spravidla viac namáhané vodou ako ostatné plochy strechy, preto používame v tejto oblasti hustejšie latovanie (alebo plné debnenie).

Pás úžľabia sa pripaví o strešné laty pomocou príchtyiek a klincov. V žiadnom prípade sa nesmie klincom, či skrutkou prederaviť. Jednotlivé pásy musia byť dostatočne prekryté, spravidla sa prekrývajú 200 mm (nie 100 mm ako pri ostatných strešných lemovkách). Po oboch stranach úžľabia sa nalepí tesniaci pás – compriband ako dodatočné opatrenie proti hnanému dažďu, snehu a prachu, ako aj proti zalietavaniu hmyzu a vtákov do strešného priestoru.

Postup ukladania tabúľ


Ku každej zákazke je vypracovaný kladačský plán, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie vo firme MASLEN s.r.o.. Kladačské plány napomáhajú k urýchleniu a zjednodušeniu pokladky krytiny. Tabule je dôležité klásť vždy od odkvapovej hrany a v dĺžkach, ktoré zodpovedajú dĺžkam v kladačskom pláne.

Pri pokladaní uprednostňujeme postupovať z ľava do prava, pričom tabule podsúvame pod už upevnené tabule. Tým dojde k tomu, že nám tabuľa sadne do zámku a nemôže sa posúvať smerom dole. Plechové strešné krytiny sa vyrábajú štandardne do dĺžky 6,1 m (väčšie dĺžky sú za príplatok). V prípade dlhšej krokvy je nutné plechy nad sebou nadpájať, kedy je potrebné dodržať preklad krytiny minimálne 150 mm.

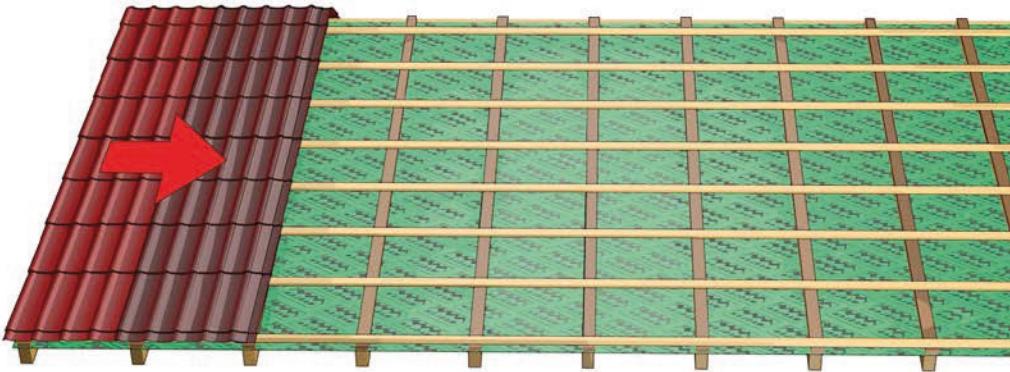

obr. 24

kladenie krytiny z ľava do prava

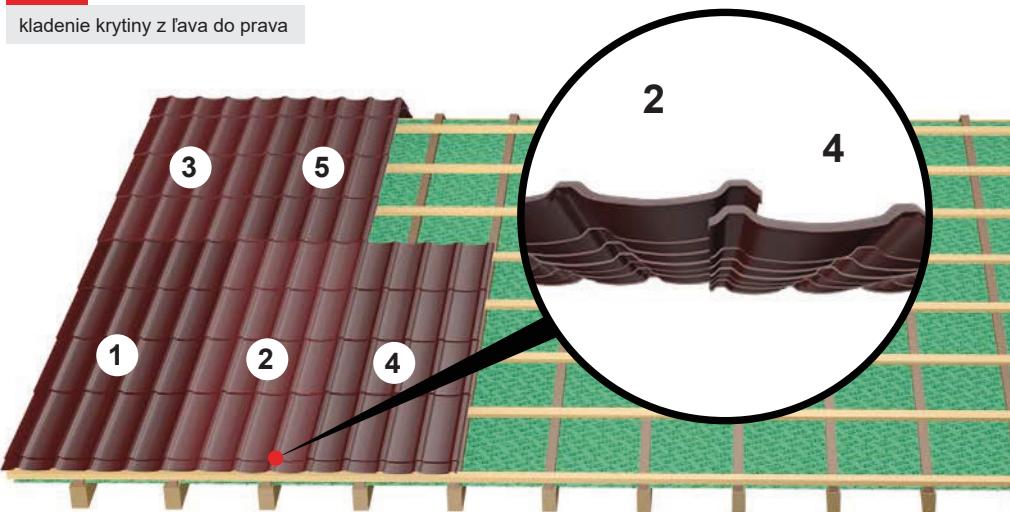

obr. 25

postup ukladania tabúľ

obr. 26

krytinu nedelíme uhľovou brúskou



obr. 27

ochranný lak a sprej

Delenie krytiny


Všetky plechové krytiny je nutné deliť len nožnicami na plech, poprípade prestrihovacím zariadením. Všetky rezy a strihy je potrebné zatrieť ochranným lakom a odstrániť kovové piliny, ktoré začnú v budúcnosti korodovať.

Je zakázané používať nástroje s brúsnymi kotúčmi, ktoré zahrejú plech v okolí rezu a roztavené kúsky ocele (iskry) sa pri dopade na strešnú krytinu zatavia do polyesterovej vrstvy, čo vedie k vzniku charakteristických žltých škvŕn a následne k hĺbkovej korózii plechu.

V prípade použitia deliacich zariadení s termickým efektom, zaniká nárok na uplatnenie reklamácie !

Kotvenie krytiny

Krytina sa upevňuje o konštrukciu pomocou samorezných farmárskych skrutiek o rozmeroch 4,8 x 35 mm s tesiacou podložkou zo špeciálnej gumeny EPDM.

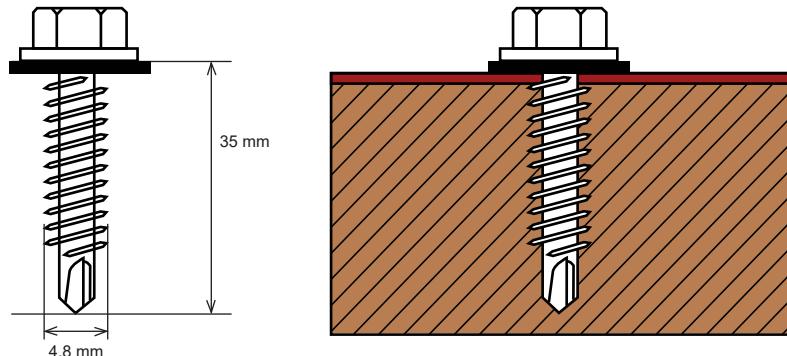


obr. 27

umiestnenie skrutiek na krytinu

Skrutky

sa umiestňujú cca 2 cm pod priečny prelis do údolia vlny. Pri odkvapovej a hrebeňovej hrane strechy sa krytina musí kotviť hustejšie. Na spoje plech – plech sa používajú farmárske skrutky o rozmeroch 4,8 x 20 mm. Pri pozdĺžnom prekrytí je vhodné krytinu skrutkovať pod priečnym preliseom na vrchole vlny.

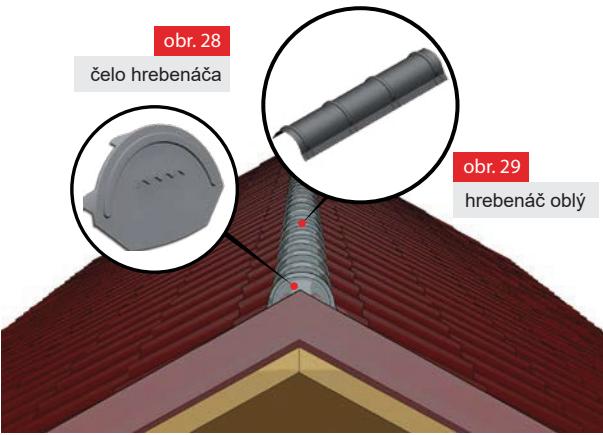


Montáž lemovaní na krytinu

Po namontovaní samotnej krytiny prichádzajú na rad lemovania, ktoré sa montujú nakoniec. Jedná sa najmä o hrebenáče, záveterné lišty na krytinu a bočné lemovania na krytinu.

Hrebenáč

sa pripievá pomocou farmárskych skrutiek 4,8 x 20 mm k strešnej krytine približne v 300 mm rozostupoch. Hrebenáče sa prekrývajú min. 100 mm a navzájom sa nespájajú aby sa nebránilo dilatácií. Na hrebenáč sa napojí v štítovej časti čelo hrebenáča, v nároží hrebenáč nárožný.

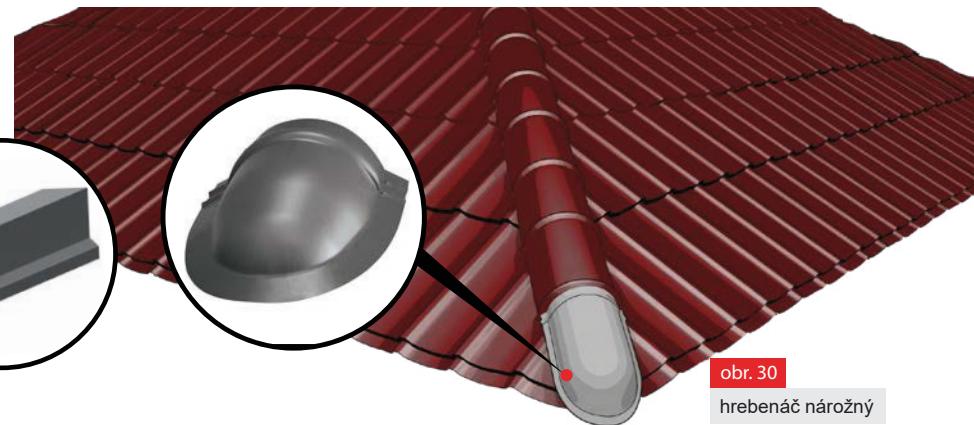

Poznámky

